

## TPMSエアバルブ取付け方法誤りに関するお詫びと自主回収のお知らせ

弊社が2016年11月より販売しております、ホイールAGA LM01とスタッドレスタイヤの組付け商品に装着しましたTPMSエアバルブの取付けに誤りがあり、タイヤ空気圧が低下してしまう可能性があることが判明しました。


対象商品につきましては、該当部品を正しい取り付け方法へと改めさせて頂くために、自主回収させていただく運びとなりました。大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

## 1.問題点

本来TPMSエアバルブを取り付ける際に、送信機側のみ1個でよかったグロメットをホイールリム側と合わせて2個取り付けてしまった。(下取付図参照)

これにより、ナットの締付トルクが規定通りかからず空気圧低下の可能性あります。

## 取付図

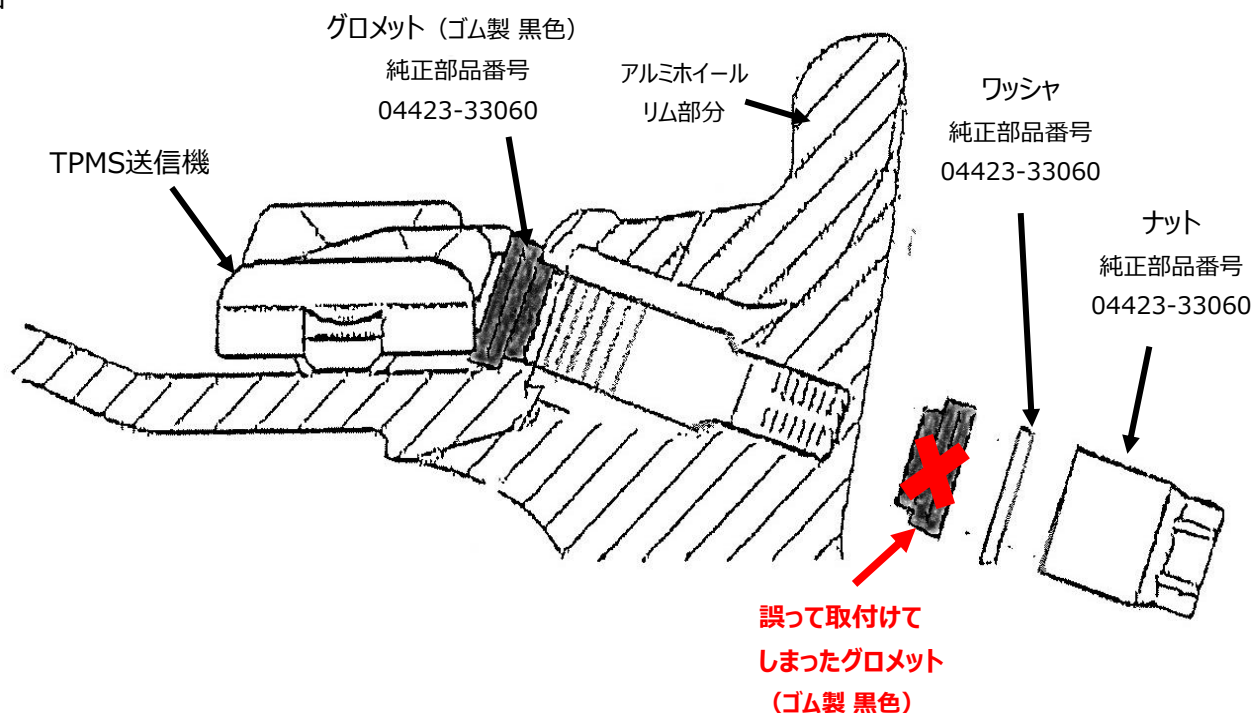

## 2.該当商品



AGA LM01

IS、GS、LS、NX、RX、RC用の  
当社AGA LM01アルミホイールとスタッドレスタイヤセット  
(純正TPMS装着)

## 3.対応について

お買い上げのレクサス販売ディーラー様にて正しい取付けを行います。

お手数をおかけし大変申し訳ありませんが、お買い上げのレクサス販売店様にご連絡いただきますようお願い申し上げます。